

Expediente: 3/2025
AP-284-2025
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 27 de marzo de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de restos de un ejemplar maduro de *Cercis siliquastrum* con ID 612, situado en Avenida La Buhaira, Unidad de Gestión perteneciente al Distrito Nervión (AP-284-2025), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: INVIABLE TRAS INCIDENCIA.** Debido al vuelco del árbol sobre acerado y carril bici, el pasado 8 de marzo, durante jornada de intensas y continuadas precipitaciones, que provocaron la saturación y debilitamiento mecánico del terreno, sumado al empuje del fuerte viento, con rachas de más de 60km/h. Tras la exposición de la parte hipogea, se aprecia la insuficiencia desde la perspectiva mecánica del sistema radicular, que carecía del desarrollo de raíces leñosas previsible para el porte del ejemplar, como consecuencia de daños directos por obras de pavimentación y canalizaciones de servicios subterráneos dentro del área crítica de anclaje radicular y del desarrollo de pudriciones hipogreas a partir de esas antiguas afecciones. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, sin síntomas de desvitalización aparente de la parte aérea, a pesar de las carencias radiculares a nivel mecánico. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 8 de marzo, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con rachas de viento de más de 60km/h y lluvia intensa y continuada, registrándose en los días precedentes al colapso una precipitación de más de 40L/m2 . El encharcamiento del terreno ha provocado el debilitamiento del agarre y cohesión del suelo sobre un anclaje radicular insuficiente en cuanto a dimensiones, y muy debilitado por la pudrición de las escasas raíces de relevancia estructural. Esta ausencia y afección del plato radicular se ha producido por obras de remodelación del acerado, ejecución del carril bici y canalizaciones subterráneas de servicios urbanos dentro del área crítica de anclaje radicular, en años precedentes.”.

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	VSwxq5ZdNJCErYt6oWFpFA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	27/03/2025 10:25:37
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/VSwxq5ZdNJCErYt6oWFpFA==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP284/25)
PARTE 1ª

ID:612
Código Apeo: AP 284/25
UBICACIÓN: Avda. La Buhaira
Árbol: *Cercis siliquastrum*
MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, a la retirada de restos de un ejemplar maduro de *Cercis siliquastrum*, situado en Avenida La Buhaira, debido al vuelco del árbol sobre acerado y carril bici, el pasado 8 de marzo, durante jornada de intensas y continuadas precipitaciones, que provocaron la saturación y debilitamiento mecánico del terreno, sumado al empuje del fuerte viento, con rachas de más de 60km/h. Tras la exposición de la parte hipogea, se aprecia la insuficiencia desde la perspectiva mecánica del sistema radicular, que carecía del desarrollo de raíces leñosas previsible para el porte del ejemplar, como consecuencia de daños directos por obras de pavimentación y canalizaciones de servicios subterráneos dentro del área crítica de anclaje radicular y del desarrollo de pudriciones hipogreas a partir de esas antiguas afecciones.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 21 de marzo del 2025

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Pedro Torrent Chocarro

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	ph78JN039aus+nuUCMMC3A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	24/03/2025 12:31:58	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ph78JN039aus+nuUCMMC3A==			

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP284/25)
PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

1. **FECHA:** 21/03/25
2. **SITUACIÓN:** Avda. La Buhaira **DISTRITO:** Nervión
3. **ESPECIE:** *Cercis siliquatum* **Nº ID:** 612
4. **P.C. (cm):** 99 **ALTURA (m):** 7 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acerado de gran densidad peatonal, con carril bici. Acceso a viviendas, centros administrativos, y locales comerciales y de restauración. Calzada de varios carriles de circulación por sentido, sin franja de aparcamiento.
6. **LESIONES GRAVES:** Vuelco del árbol sobre acerado y carril bici, como consecuencia de la insuficiencia estructural del sistema radicular que presenta pudrición de la madera soterrada, sumado al propio debilitamiento del terreno, saturado por las precipitaciones. En el momento del colapso el alcorque se encontraba encharcado.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, sin síntomas de desvitalización aparente de la parte aérea, a pesar de las carencias radiculares a nivel mecánico.
8. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 8 de marzo, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con rachas de viento de más de 60km/h y lluvia intensa y continuada, registrándose en los días precedentes al colapso una precipitación de más de 40L/m². El encharcamiento del terreno ha provocado el debilitamiento del agarre y cohesión del suelo sobre un anclaje radicular insuficiente en cuanto a dimensiones, y muy debilitado por la pudrición de las escasas raíces de relevancia estructural. Esta ausencia y afección del plato radicular se ha producido por obras de remodelación del acerado, ejecución del carril bici y canalizaciones subterráneas de servicios urbanos dentro del área crítica de anclaje radicular, en años precedentes.

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	ph78JN039aus+nuUCMMC3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	24/03/2025 12:31:58
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ph78JN039aus+nuUCMMC3A==		



9. FOTOGRAFÍAS:



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org


Código Seguro De Verificación	ph78JN039aus+nuUCMMC3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	24/03/2025 12:31:58
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ph78JN039aus+nuUCMMC3A==		



10. PLANO



SITUACIÓN:

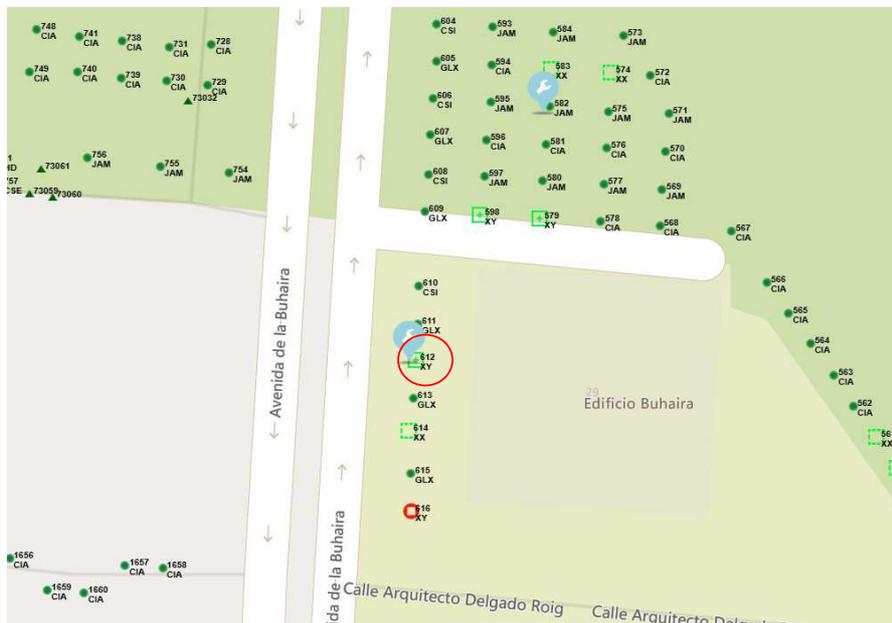

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	ph78JN039aus+nuUCMMC3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	24/03/2025 12:31:58
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ph78JN039aus+nuUCMMC3A==		

