

Expediente: 1/2026

AP-492-2026
MJMM

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Melia azedarach* con ID 1907, situado en Calle Cruz del Sur, Distrito Cerro Amate (AP-492-2026)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Melia azedarach* con ID 1907, situado en Cruz del Sur, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro Amate, debido situación de inviable tras incidencia por fallo de eje que provocó la pérdida de la práctica totalidad de la copa activa del pie. El fallo estuvo asociado a un reventón térmico, con ráfagas de viento puntuales y vórtices (>42km/h estación de Tablada), junto con las debilidades y defectos intrínsecos con los que ya contaba el ejemplar. Se procede al apeo al colapsar la copa.

ESTADO GENERAL: En alcorque de reducidas dimensiones, con acopio de escombros al N. Junto a zona de estacionamiento de vehículos al E. Varios ejes en distintos grados de jerarquía se insertan en una cruz desmochada, con lesiones de poda de más de 15cm de diámetro con síntesis de madera de reacción alrededor. Porte ahilado, suplente lateralizado acortado, recayendo sobre carril bici, sin cargas (parada vegetativa). Codominancias en horquillas en altura, algunas con incipientes cortezas incluidas.

OBSERVACIONES: Antecedentes de fallos similares en la misma UG y especie.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	1NsN5k4nDjotGkd6u9Bb4w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	20/08/2026 11:11:21
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1NsN5k4nDjotGkd6u9Bb4w==		





AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio
Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP492/26) PARTE 1ª

ID: 1907

Código Apeo: AP492/26

UBICACIÓN: Cruz del Sur

Árbol: *Melia azedarach*

MOTIVO DEL APEO: inviable tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Melia azedarach*, situado en Cruz del Sur, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro Amate, debido situación de inviable tras incidencia por fallo de eje que provocó la pérdida de la práctica totalidad de la copa activa del pie. El fallo estuvo asociado a un reventón térmico, con ráfagas de viento puntuales y vórtices (>42km/h estación de Tablada), junto con las debilidades y defectos intrínsecos con los que ya contaba el ejemplar. Se procede al apeo al colapsar la copa.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 25 de julio de 2026

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo:

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP492/26) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: inviable tras incidencia

1. **FECHA:** 25/07/2026

2. **SITUACIÓN:** Cruz del Sur

DISTRITO: Cerro Amate

3. **ESPECIE:** *Melia azedarach*

Nº ID: 1907

4. **P.C. (cm):** 164cm **ALTURA (m):** 11m

ALCORQUE (m): individual

5. **LATITUD DE ACERADO:** vial de único sentido de la circulación.

6. **LESIONES GRAVES:** fallo de eje a nivel de la cruz, produciendo la pérdida del 80% de la copa, dado que este eje (previamente desmochado y terciado) sustentaba el sistema principal de ramas de la copa. En la lesión puede apreciarse pudrición.

7. **ESTADO GENERAL:** En alcorque de reducidas dimensiones, con acopio de escombros al N. Junto a zona de estacionamiento de vehículos al E. Varios ejes en distintos grados de jerarquía se insertan en una cruz desmochada, con lesiones de poda de más de 15cm de diámetro con síntesis de madera de reacción alrededor. Porte ahilado, suplente lateralizado acortado, recayendo sobre carril bici, sin cargas (parada vegetativa). Codominancias en horquillas en altura, algunas con incipientes cortezas incluidas.

8. **OBSERVACIONES:** Antecedentes de fallos similares en la misma UG y especie.

9. FOTOGRAFÍAS:



Imagen: MEA 1907



Imagen: MEA 1907

10. PLANO SITUACIÓN:

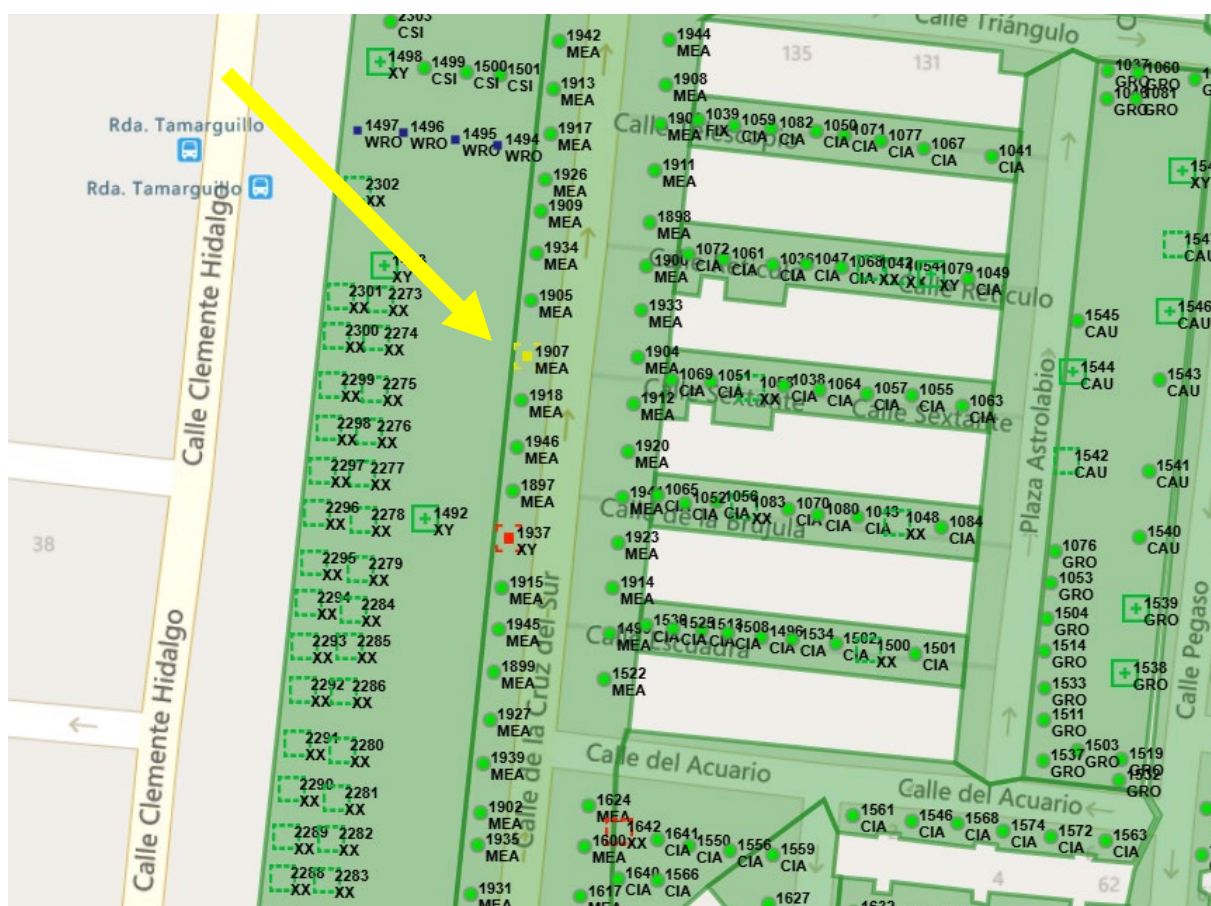


Imagen: MEA 1907