

Expediente: 1/2026

AP-10-2026
AGF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Acer negundo* con ID 47, situado en el distrito Casco Antiguo, en Calle Muñoz León.** (AP-10-2026), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: RIESGO. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar *Acer negundo* con ID 47, situado en el distrito Casco Antiguo, en Calle Muñoz León. Tras la inspección visual realizada por el equipo de inspección de riesgo, se determina que el riesgo asociado al ejemplar es ELEVADO; se detectan varios defectos graves en la estructura del ejemplar que reducen drásticamente su respuesta biomecánica frente a nuevas cargas y fenómenos meteorológicos adversos. Se observan cuerpos fructíferos compatibles con actividad de *Hinonotus hispidus* además de chancros y descortezamientos a lo largo de toda la estructura de tronco y ejes primarios. Presenta también fisura en espiral sobre cavidad y tronco con angulación. Debido a la gravedad de los daños se considera que queda definitivamente comprometida su estabilidad, presentando alta probabilidad de colapso a nivel de cuello y fallo de ejes principales.

ESTADO GENERAL: Ejemplar decrepito con actividad fúngica de hongo patógeno especialmente agresivo en esta especie. Presenta además cavidades con pudrición avanzada asociada a nivel de cuello, tronco y posible afección hacia zona basal; la cavidad situada a 1m de altura se encuentra fracturada lo que unido a las fisuras en espiral presentes en tronco hacen concluir que el colapso y caída del ejemplar son inminentes y el fallo se encuentra activo.

OBSERVACIONES: Se propone la reposición del ejemplar en el futuro.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	asvpW7vPT3srgaZzUfDNfQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	16/01/2026 13:50:25
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/asvpW7vPT3srgaZzUfDNfQ==		



COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-10-2026) PARTE 1^a
MOTIVO: RIESGO

Código: AP-10-2026

Ubicación: Calle Muñoz León

Excmo. Sr.:

Por la presente se informa de que se ha procedido sin autorización al apeo de un ejemplar de *Acer negundo* con ID 47, situado en el distrito Casco Antiguo, en Calle Muñoz León.

Tras la inspección visual realizada por el equipo de inspección de riesgo, se determina que el riesgo asociado al ejemplar es ELEVADO; se detectan varios defectos graves en la estructura del ejemplar que reducen drásticamente su respuesta biomecánica frente a nuevas cargas y fenómenos meteorológicos adversos. Se observan cuerpos fructíferos compatibles con actividad de *Hinonotus hispidus* además de chancros y descortezamientos a lo largo de toda la estructura de tronco y ejes primarios. Presenta también fisura en espiral sobre cavidad sobre tronco con angulación.

Debido a la gravedad de los daños se considera que queda definitivamente comprometida su estabilidad, presentando alta probabilidad de colapso a nivel de cuello y fallo de ejes principales.

Se informa, por tanto, en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005. Se aportan fotografías y plano de situación.

Sevilla a 7 de enero de 2026

El Ingeniero Técnico Agrícola

COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-10-2026) PARTE 2^a
MOTIVO: RIESGO

1. **FECHA:** 07 de enero de 2026
2. **SITUACIÓN:** Calle Muñoz León
3. **Distrito:** Casco Antiguo
4. **ESPECIE:** *Acer negundo*
5. **ID:** 47
6. **P.C. (c.m):** 150
7. **ALTURA (m):** 9.5
8. **ALCORQUE (m):**
9. **LATITUD DE ACERADO(m):** Alineado con acerado

10. LESIONES GRAVES:

- Cavidades en zona basal y fractura asociada con alta probabilidad de colapso inminente.
- Fisuras a nivel de cuello.
- Descortezamientos.
- Cuerpos fructíferos compatibles con actividad de *Hinonotus hispidus*.

11. ESTADO GENERAL:



- Ejemplar decrepito con actividad fúngica de hongo patógeno especialmente agresivo en esta especie. Presenta además cavidades con pudrición avanzada asociada a nivel de cuello, tronco y posible afección hacia zona basal; la cavidad situada a 1m de altura se encuentra fracturada lo que unido a las fisuras en espiral presentes en tronco hacen concluir que el colapso y caída del ejemplar son inminentes y el fallo se encuentra activo.

12. OBSERVACIONES:

- Se propone la reposición del ejemplar en el futuro.

13. FOTOGRAFÍAS:



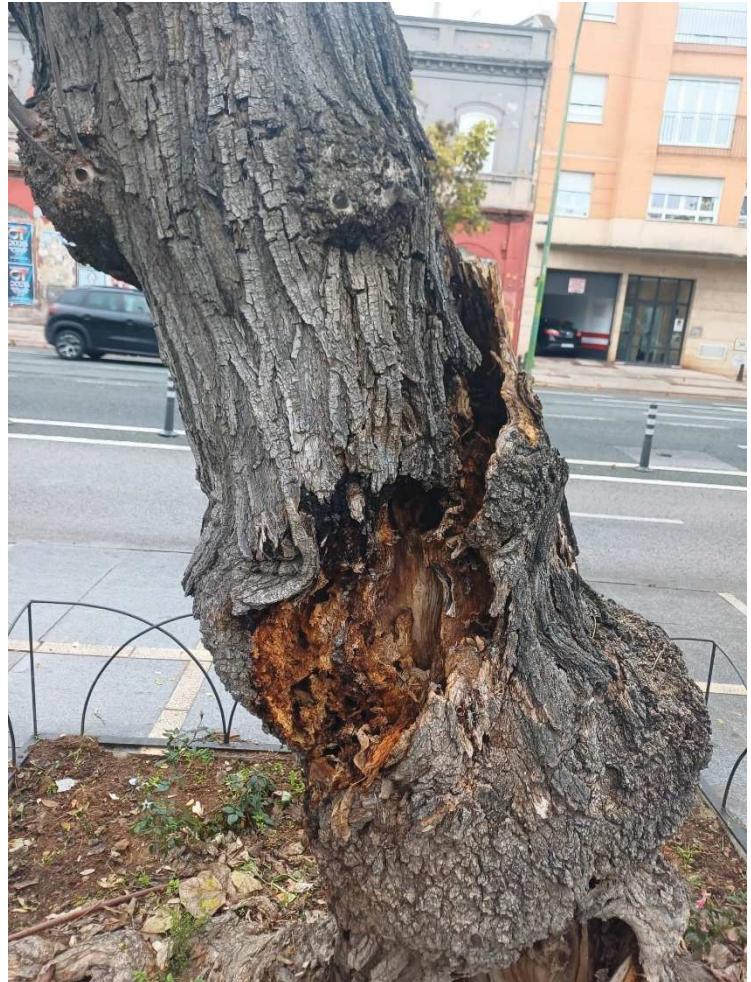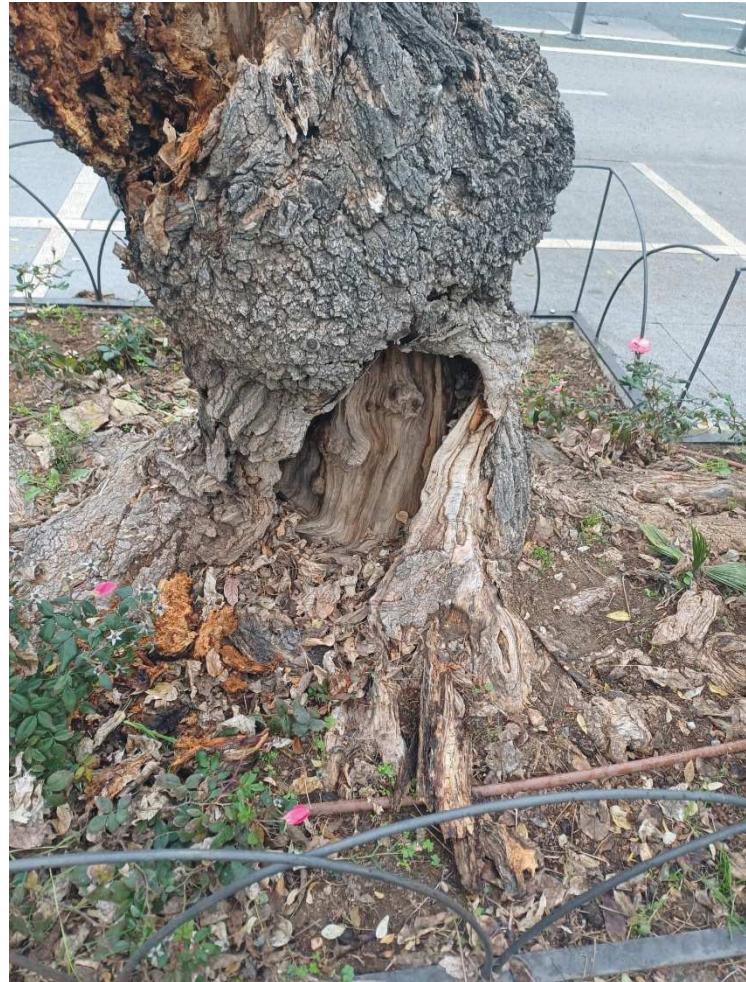

14. PLANO SITUACIÓN:

