

Expediente: 312/2026

AP-599-2026
AGF

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Citrus Aurantium* con ID nº 7366, situado en el Distrito Casco Antiguo, en la Plaza del Triunfo (AP-599-2026)**, en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER:**

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Citrus Aurantium* con ID nº 7366, situado en el Distrito Casco Antiguo, en la Plaza del Triunfo (AP-599-2026).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Riesgo. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Citrus aurantium*, ID7366, situado en el Distrito Casco Antiguo, en Plaza del Triunfo. Alertados por la muerte repentina del ejemplar acudimos a inspeccionar dicho ejemplar. Se trata de un ejemplar maduro, con los típicos daños en tronco por el paso del tiempo. Sin presencia de cuerpos fructíferos por actividad fúngica y sin haber sufrido obras en su entorno. Comprobamos que los ejemplares adyacentes no muestran decaimiento alguno. Por ello recogemos muestra de tierra en su alcorque y comprobamos que se desprende un fuerte olor a algún tipo de producto químico. Por ello deducimos que el ejemplar ha sido vandalizado. Por todo ello se ha podido generar degradación avanzada en su sistema radicular, comprometiendo su estabilidad estructural. Ejemplar sin aporte ambiental alguno.

ESTADO GENERAL: Definitivamente seco sin aporte ambiental alguno.

OBSERVACIONES: Ejemplar el cual ha llegado a su muerte repentina y prematura por posible acto de vandalismo ya que desprende fuerte olor a producto químico en su alcorque.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	4BSCqHVAcfenFnTpvu7+9Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	22/10/2026 09:48:39
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4BSCqHVAcfenFnTpvu7+9Q==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-599-2026) PARTE 1ª
MOTIVO: RIESGO

Código: AP 599
Ubicación: Plaza del Triunfo.
Excmo. Sr.:

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de Citrus aurantium ID7366, situado en el distrito Casco Antiguo, en Plaza del Triunfo.

Alertados por la muerte repentina del ejemplar acudimos a inspeccionar dicho ejemplar. Se trata de un ejemplar maduro, con los típicos daños en tronco por el paso del tiempo. Sin presencia de cuerpos fructíferos por actividad fúngica y sin haber sufrido obras en su entorno. Comprobamos que los ejemplares adyacentes no muestran decaimiento alguno. Por ello recogemos muestra de tierra en su alcorque y comprobamos que se desprende un fuerte olor a algún tipo de producto químico. Por ello deducimos que el ejemplar ha sido vandalizado.

Por todo ello se ha podido generar degradación avanzada en su sistema radicular, comprometiendo su estabilidad estructural. Ejemplar sin aporte ambiental alguno.



Se informa, por tanto, en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005. Se aportan ficha de evaluación visual, fotografías y plano de situación.

Sevilla a 19 de 10 de 2026
La Ingeniera Técnica Agrícola

SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-599-2026) PARTE 2ª
MOTIVO: RIESGO

1. FECHA: 19/10/2026
2. SITUACIÓN. Plaza del Triunfo.
3. DISTRITO: Casco Antiguo.
4. ESPECIE: *Citrus aurantium*.
5. ID: 7366
6. P.C. (cm.): 78
7. ALTURA (m): 4.5
8. ALCORQUE (m): Individual
9. LATITUD DE ACERADO (m): Alineación en plaza.
10. LESIONES GRAVES:
 - Ejemplar definitivamente muerto.
 - Degradación avanzada en su sistema radicular.
 - Descortezamientos en tronco.
 - Pérdida de albura en alguna zona del tronco.
11. ESTADO GENERAL:
Definitivamente seco sin aporte ambiental alguno.
12. OBSERVACIONES:
Ejemplar el cual ha llegado a su muerte repentina y prematura por posible acto de vandalismo ya que desprende fuerte olor a producto químico en su alcorque.

13. FOTOGRAFÍAS:

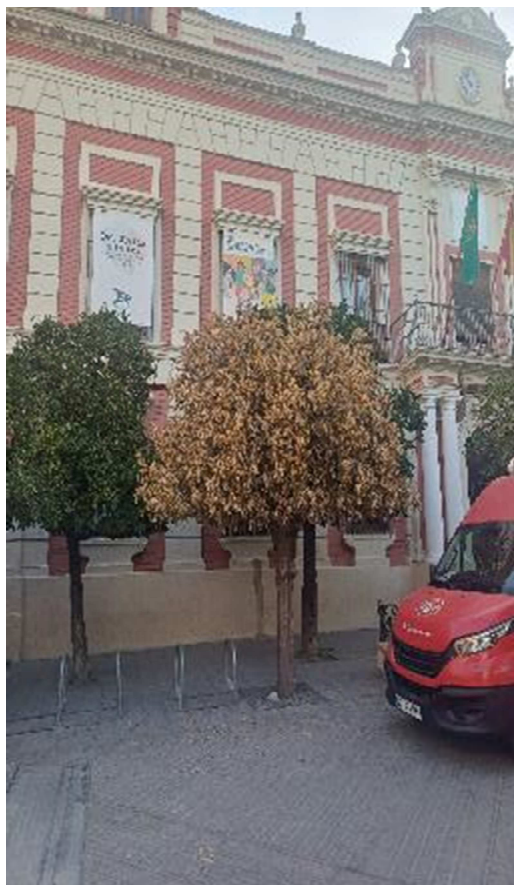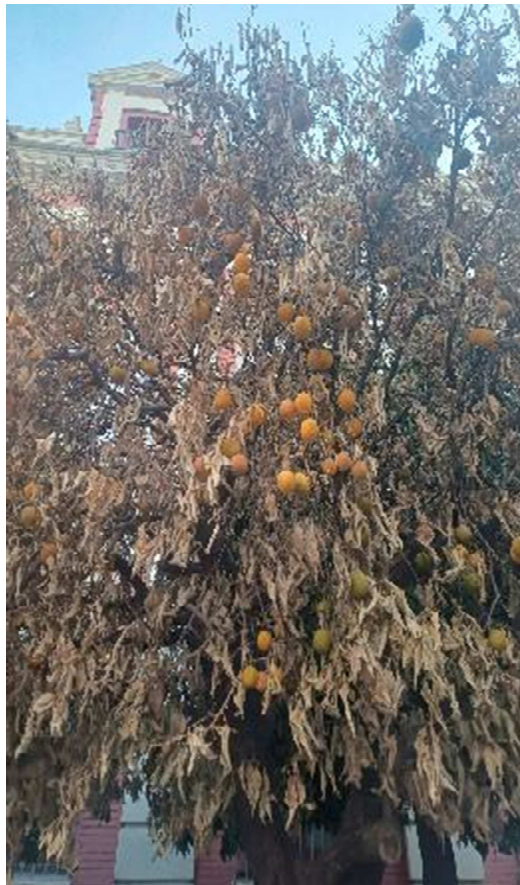



14. PLANO DE SITUACIÓN:



ISA Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado F2

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla Fecha: 19/10/2026 ID Árbol: 7366
Dirección/localización árbol: Plaza del Triunfo Zona: Casco Antiguo Hoja 1 de 2
Especie de árbol: Citrus aurantium Perímetro: 78 cm Altura: 4,5 m Proyección copa diám.: 3 m
Asesor: José López López Marco temporal: Otoño Herramientas: Cinta métrica, martillo teflón

Evaluación de Diana								
Nº de Diana	Descripción de diana	Protección diana	Zona de diana			Tasa de Ocupación 1.Rara 2.Ocasional 3.Frecuente 4.Constante	Es práctico mover la diana?	Es práctico restringir la zona?
			Diana dentro de la proyección de copa	Diana dentro de 1 x altura	Diana dentro de 1,5 x altura			
1	Personas (tránsito de peatones)	NO	x	x	x	4	NO	NO
2								
3								
4								

Factores de la Zona							
Historial de fallos:	Colapso de ramas oblicuas por excesivo peso en fructificación			Topografía:	Plano ☒	Pte. ☐	Orientación pte: _____
Cambios en la zona:	Ninguno ☒	Cambio de cota ☐	Hidrología ☐	Tala de árboles pantalla ☐	Cortes de raíces ☐	Descripción: No nos constan	
Condiciones suelo:	Volumen limitado ☐	Encharcado ☐	Superficial ☐	Compactado ☒	Pavimento sobre raíces ☐	Descripción: Alcorque individual	
Dirección vientos dominantes:	NW		Climatología:	Vientos fuertes ☐	Tª extremas ☒	Lluvias fuertes ☐	Descripción: Altas temperatura en periodo estival

Salud del árbol y perfil de la especie							
Vigor:	Bajo ☐	Normal ☐	Alto ☐	Follaje:	Ninguno (por estación) ☐	Ninguno (muerte) ☒	Normal ☐
Plagas y enfermedades:	No nos constan			Abiótico:	Ejemplar definitivamente seco.		
Perfil de fallos por especie	Ramas ☒	Tronco ☐	Raíces ☐	Descripción: Colapso de ramas oblicuas por excesivo peso en fructificación.			

Factores de carga							
Exposición al viento:	Protegida ☒	Parcial ☐	Total ☐	Túnel de viento ☐	En alineación ☐	Tamaño relativo de copa:	Pequeño ☐
Densidad copa:	Escasa ☐	Normal ☒	Densa ☐	Ramas interiores:	Poca ☐	Normal ☒	Densa ☐
Cambios recientes o previstos en los factores de carga:	Ejemplar el cual se ha secado repentinamente. Carga por fructificación normal para marco temporal en el cual nos encontramos.						

Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo							
-- Copa y Ramas --							
Copa desequilibrada ☐	LCR <u>60</u> % (Porcentaje copa viva)	Grietas ☐	Daños por rayos ☐				
Ramas/ramillas muertas: ☐	% sobre total ☐	Diámetro máximo ☐	Codomancia ☐	Corteza incluida ☐			
Ramas rotas/colgantes: ☐	Número ☐	Diámetro máximo ☐	Uniones débiles ☐	Cavidades ☐ % perímetro			
Ramas con gran palanca: ☐			Fallos previos de ramas ☐	Ramas similares presentes ☐			
Historial de Poda:			Daños en la corteza ☐	Chancro/agallas ☐	Albura dañada/descompuesta ☐		
Limpieza ☒	Aclareo ☐	Refaldado ☐	Cuerpos fructíferos ☐	Duramen descompuesto ☐	Crecimiento de respuesta: Ejemplar definitivamente seco. Conserva toda su estructura.		
Reducción ☐	Desmoche ☐	Cola de León ☐	Condiciones de preocupación: Ejemplar definitivamente seco sin degradación a tener en cuenta en su estructura superior.				
Mala praxis cortes ☐	Otros: <u>Mantenimiento.</u>						
Tamaño parte de. <u>5</u> cm	Distancia de caída <u>4,5</u> m	Tamaño parte def. <u>10</u> cm	Distancia de caída <u>4,5</u> m	Carga sobre defecto: No aplica ☐ Menor ☒ Moderada ☐ Significativa ☐			
Probabilidad fallo: Improbable ☐ Posible ☒ Probable ☐ Inminente ☐		Probabilidad fallo: Improbable ☒ Posible ☐ Probable ☐ Inminente ☐					

-- Tronco --							
Corteza muerta/perdida ☒	Color /textura anormal de corteza ☒	Troncos codominantes ☐	Corteza incluida ☐	Grietas ☒	Albura dañada o con pudrición ☒	Chancro/agallas ☐	Exudaciones ☐
Daños por rayo ☐	Pudrición en duramen ☐	Cuerpos fructíferos ☐	Cavidades ☐ 10 % perímetro	Profundidad ☐ cm	Estrechamiento ☐	Inclinación <u>0</u> °	Corregida? ☐
Crecimiento de respuesta:	Tronco con descortezamientos pérdida de albura por descortezamiento, grietas visibles en duramen.						
Condiciones de preocupación:	Descortezamientos, con pérdida de albura y maderas vistas con grietas verticales. Nada preocupante dada la edad y porte del ejemplar.						
Tamaño parte de. <u>65</u> cm	Distancia de caída <u>9</u> m	Cargas en el defecto: No aplica ☐ Menor ☐ Moderado ☒ Significativa ☐	Probabilidad de fallo: Improbable ☒ Posible ☐ Probable ☒ Inminente ☐				

-- Raíces y cuello radicular --										
Cuello enterrado/no visible ☒	Profundidad ☐	Estrangulamiento ☐	Muerta ☐	Pudrición ☒	Hongos/setas ☐	Exudaciones ☐	Cavidades ☐ % Perímetro			
Grietas ☐	Cortes/raíces dañadas ☐	Profundidad de la cavidad ☐ cm	Levantamiento del plato radicular ☐	Debilidad de suelo ☐	Crecimiento de respuesta: Alcorque sellado tapado con chinos y cubre alcorques. Tomamos muestra de tierra la cual desprende fuerte olor a producto químico.					
Condiciones de preocupación:	Dada la muerte repentina del ejemplar y el fuerte olor que se desprende de su alcorque deducimos que sufra algún tipo de degradación en su sistema radicular. Estabilidad estructural comprometida.									
Tamaño parte de. <u>25</u> cm	Distancia de caída <u>4,5</u> m	Cargas en el defecto: No aplica ☐ Menor ☐ Moderado ☐ Significativa ☒	Probabilidad de fallo: Improbable ☐ Posible ☐ Probable ☒ Inminente ☐							

Categorización del riesgo																	
Número de problema	Parte del árbol	Condiciones de preocupación	Número de Diana	Protección de diana	Probabilidad								Consecuencia s	Categorización del riesgo (Matriz 2)			
					Fallo				Impacto			Fallo e Impacto (Matriz 1)					
					Improbable	Posible	Probable	Inminente	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Improbable		Algo probable	Probable	Muy Probable
1	Sistema radicular	Degradación avanzada por asfixia y el vertido de algún tipo de producto químico.	1	NO			X					X				X	ALTO
2																	
3																	

Matriz 1. Matriz de probabilidades

Probabilidad de fallo	Probabilidad del impacto sobre la Diana			
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Inminente	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable
Probable	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable
Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable

Matriz 2. Matriz de clasificación de riesgo.

Probabilidad de fallo e impacto	Consecuencias del fallo			
	Insignificante	Menor	Significativa	Severa
Muy probable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Probable	Bajo	Moderado	Alto	Alto
Algo probable	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado
Improbable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

Notas, explicaciones, descripciones:

Ejemplar vandalizado, al cual le han vertido algún tipo de producto químico. El resultado de dicho acto ha sido la muerte repentina del ejemplar. Por ello deducimos que en su sistema radicular se ha generado degradación avanzada pudiendo comprometer su estabilidad estructural. Ejemplar sin vida útil. Proponemos tala para su sustitución.

Propuestas de mitigación del riesgo:

- Tala** Riesgo residual: Sin riesgo
- Riesgo residual:
- Riesgo residual:
- Riesgo residual:

Valoración general de riesgo del árbol: Bajo ☐ Moderado ☐ Alto ☒ Extremo ☐ Prioridad de trabajo 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

Valoración de riesgo residual: Bajo ☒ Moderado ☐ Alto ☐ Extremo ☐ Intervalo de inspección recomendado: -

Datos: Final ☒ Preliminar ☐ Necesita evaluación avanzada ☒ No ☐ Sí - Tipo/razones:

Limitaciones de la Inspección: ☒ Ninguna ☐ Visibilidad ☐ Accesos ☐ Trepadoras ☐ Cuello de raíz enterrado

Descripción de limitaciones en la inspección: